

TRAVAMENTO DAS FUNÇÕES DA TV 24” LED: PLATAFORMA RTD2684D / MSD309

Constatamos falha de travamento das funções dos modelos acima citados durante o funcionamento da TV. Informamos que devem ser substituídos os seguintes resistores na placa principal para corrigir a falha. Vide tabela abaixo.

RESISTOR À SER SUBSTITUÍDO	POSIÇÃO NA PCI	RESISTOR SUBSTITUTO	CÓDIGO / SOLICITAR
RES ARRAY SMD 22R J 0805	RP11	RES ARRAY SMD 75R J 0805	1508875052
RES ARRAY SMD 22R J 0805	RP12	RES ARRAY SMD 75R J 0805	1508875052
RES ARRAY SMD 22R J 0805	RP15	RES ARRAY SMD 75R J 0805	1508875052
RES ARRAY SMD 22R J 0805	RP17	RES ARRAY SMD 75R J 0805	1508875052
RES ARRAY SMD 22R J 0805	RP19	RES ARRAY SMD 75R J 0805	1508875052
RES ARRAY SMD 22R J 0805	RP20	RES ARRAY SMD 75R J 0805	1508875052
RES ARRAY SMD 22R J 0805	RP22	RES ARRAY SMD 75R J 0805	1508875052
RES ARRAY SMD 22R J 0805	RP24	RES ARRAY SMD 75R J 0805	1508875052
RES ARRAY SMD 22R J 0805	RP28	RES ARRAY SMD 75R J 0805	1508875052
RES ARRAY SMD 22R J 0805	RP30	RES ARRAY SMD 75R J 0805	1508875052