

Departamento	Setor	Data	Informativo	Modelo
DECAT	TVLCD	Abril / 2012	Inf. Téc. 001/2012	Style D42 /D4201

Procedimento corretivo e ou preventivo ao receber TV LCD para manutenção.

Verificar: Fios de alimentação das lâmpadas desalinhados, conforme Fig.1.

Para evitar o esmagamento dos fios pela tampa traseira, alinhá-los conforme Fig.2 .

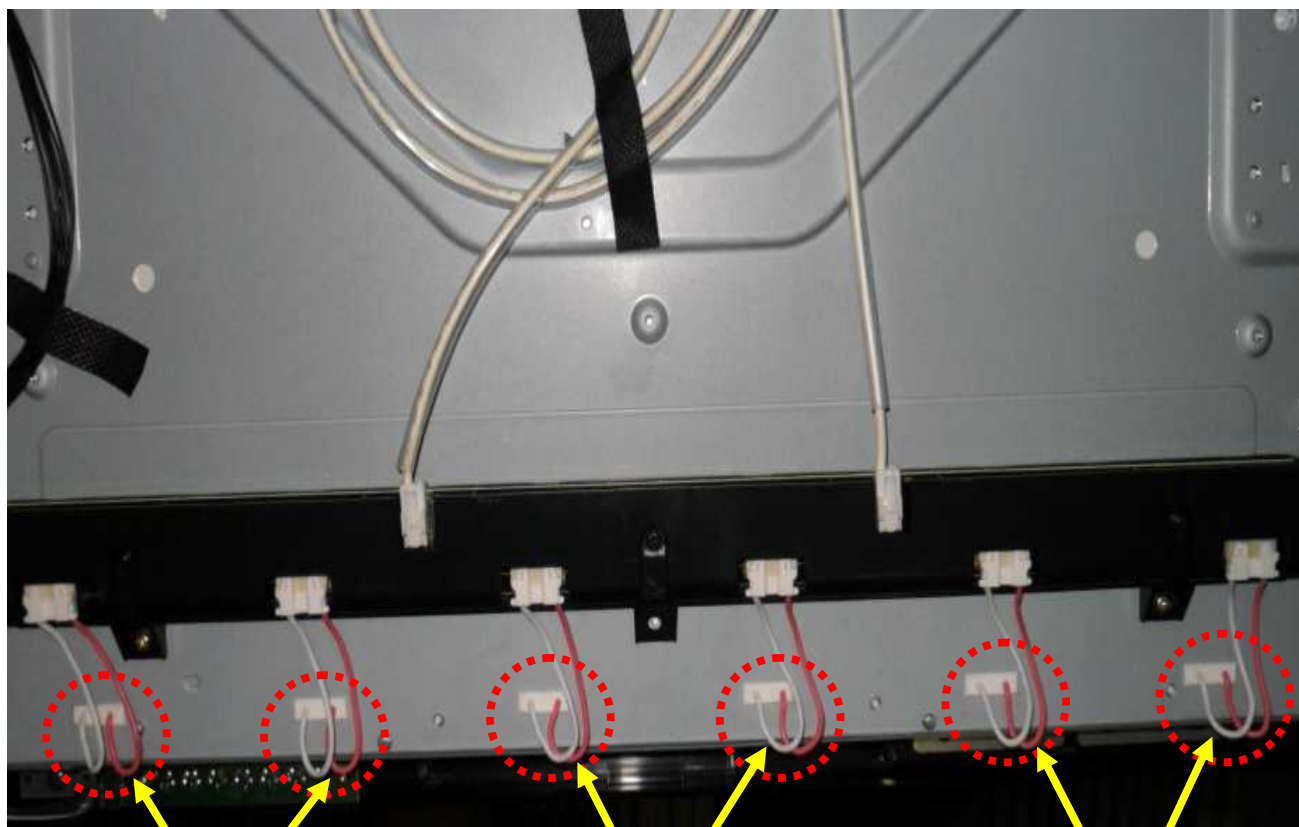


Fig.1

Atenção

Atenção

Atenção

Informações adicionais:

Excesso de fios fora do chassi metálico causa o esmagamento dos fios após colocação do gabinete provocando aquecimento do gabinete durante funcionamento do TV LCD.

Solução Importante

Alinhar corretamente os fios de alimentação das lâmpadas no chassi metálico.

Conforme figura abaixo.

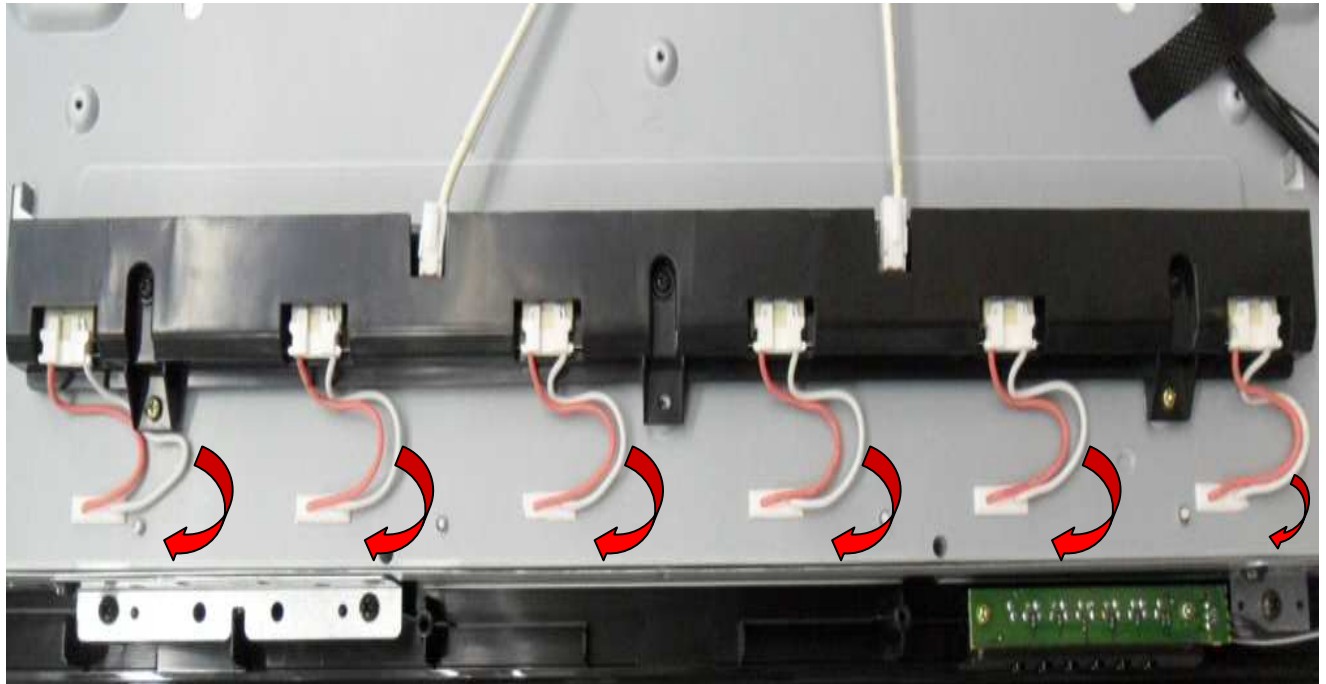


Fig.2

Cordialmente,

DIGIBRAS

**Decat / DIGIBRAS
Suporte Técnico TVLCD**